

Cliente: **Northgate España Renting**

Número de informe: **125074289 - 0**

Matrícula: **2397KPT**

Datos del Vehículo

VOLKSWAGEN - CADDY (2K) (15-20)

Número de bastidor: **WV2ZZZ2KZJX125958**

Kilómetros: **164.505**

Fecha matriculación: **04/10/2018**

Fecha visita: **30/07/2025**

Año de fabricación: **2018**

Lugar de inspección: **VO-MADRID-GALILEO**

Combustible: **Diesel**

Sistema de navegación: **No**

Color: **Blanco Candy**

Número de llaves: **1**

Manual de mantenimiento: **SI**

Propietario de vehículo: **NORTHGATE - 2814**

Nivel combustible:

Ubicación vehículo: **C/GALILEO S/N**

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo		NEXEN	N BLUE - 195 65 15	1mm
Delantero – Derecho		NEXEN	N BLUE - 195 65 15	1mm
Trasero – Izquierdo		NEXEN	N BLUE - 195 65 15	4mm
Trasero – Derecho		NEXEN	N BLUE - 195 65 15	4mm
Rueda recambio		NEXEN	N BLUE - 195 65 15	7mm

Equipamiento

- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ250
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- COMERCIAL - COMBI CORTA C/PUERTA LAT DR
- INTERIOR - CIERRE CENTRALIZADO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 15
- CRISTALES - LUNETAS TR TERMICA
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- CRISTALES - LUNA LAT DL FIJA ALETA TR IZ
- CRISTALES - LUNA LAT TR FIJA ALETA TR IZ
- CRISTALES - LUNA FIJA PUERTA LAT DR
- CRISTALES - LUNA LAT DL FIJA ALETA TR DR
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES NEGRAS
- CRISTALES - LUNA FIJA PUERTA LAT IZ
- CRISTALES - LUNAS TR ATERMICAS VERDES
- EMBELLECEDORES - REJILLA DL
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- LUCES - LUZ DIURNA
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES
- ASIENTOS - TR PARTIDO Y ABATIBLE 2 PLAZAS
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- ASIENTOS - CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR
- ASIENTOS - CINT DL C/PRETENSOR-LIMITADOR
- ASIENTOS - DELANTEROS C/ABATIMIENTO
- ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS DL
- ACCESORIOS - REVESTIMIENTO PISO TR MOQUETA
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA C/LUZ
- ACCESORIOS - OPCION FUMADORES
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA SUP TABLERO DE ABORDO
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORADIO/CD/MP3
- PROGRAMA DE VENTAS - MERCADO AUSTRIA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO VOLANTE IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH
- TURBO-DIESEL - 1968CC 55KW (75)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS
- NEUMATICOS - 195/65 R 15
- LLANTAS - RUEDA DE REPUESTO NORMAL
- LLANTAS - 6.0JX15"
- SUSPENSION - MARGEN PESO 1 EJE TRASERO

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	☒	Guía de usuario	☐
Permiso de circulación	☒	Llave de repuesto	☒
Manual de mantenimiento	☒	I.T.V.	☒

Informe del Inspector

Carrocería:	Daños conforme a kilómetros y uso.
Interior:	Daños conforme a kilómetros y uso.
Motor y Cambio:	Tras prueba dinámica se detecta daño en embrague por desgaste excesivo. Daños en caja de cambios, fricción en marcha atrás. Se detectan fugas de gasoil en sistema de inyección. Posibles daños ocultos.
Sistema Suspensión y Frenos:	Conforme a km.
Sistema Eléctrico:	Tras diagnosis sin error.
Neumáticos:	Neumáticos delanteros desgastados.
Observaciones:	ITV2025

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Jgo pegado luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto adicional freno pta iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Bandeja tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Volante dirección	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Volante motor	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Rampa inyección	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo/s retorno combustible	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo retorno rampa inyección	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo entrada rampa inyección	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo inyector nº 1	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo inyector nº 2	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo inyector nº 3	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Tubo inyector nº 4	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 1	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 2	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 3	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Inyector nº 4	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Jgo juntas sup inyectores	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Disco embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Plato apriete embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Collarín embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Neumático dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Neumático dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Llanta rueda dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Llanta rueda dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Verificar Diagnosis	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Piloto adicional freno pta iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Luna parabrisas	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Reparar Caja velocidades	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Sustituir Volante motor	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Inyector nº 1 / Sustituir Inyector nº 2	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tubo/s retorno combustible	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tubo retorno rampa inyección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Rampa inyección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Collarín embrague	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Desmontar y montar Caja velocidades	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Sustituir Llanta rueda dl iz / Sustituir Llanta ru	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Limpiar Limpieza Interior+Tapizados	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Desmontar y montar Desmontaje MO chapa	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Bandeja tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA PE	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=3) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=3) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral dr carrocería Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería (zona tr inf) R	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=2) (L=0)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carrocería Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura

Valoración de daños

	(S=3) (		
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=2) (	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas



Perito: DANIEL ORIZA CRESPO



Gabinete: Autovan truck global SL



Departamento Técnico

En LEGANES a 30 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General




Vista General



Vista General



Vista General

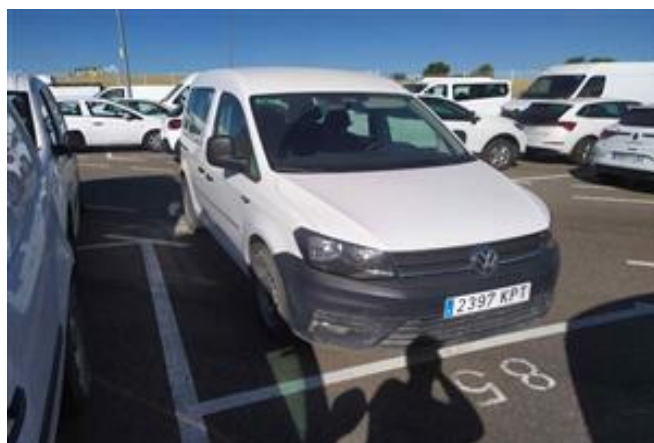


Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros

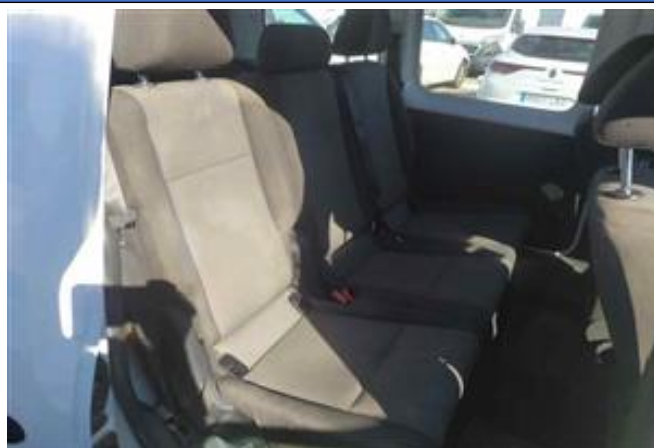

Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Interior

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho


Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso

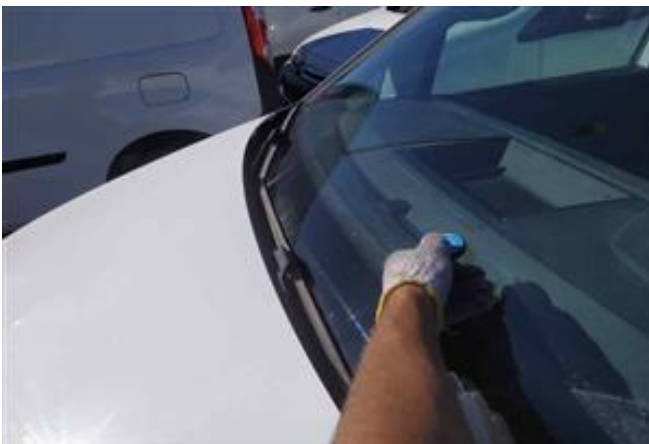

Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso




Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

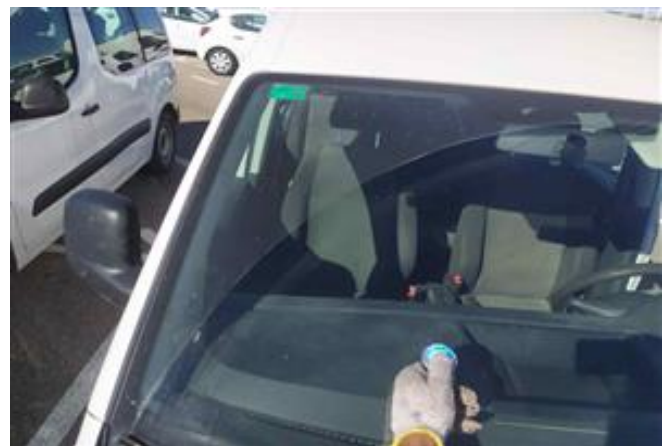

Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso