



Cliente: **Northgate España Renting**

Número de informe: **125074738 - 0**

Matrícula: **3459KTX**

Datos del Vehículo

VOLKSWAGEN - CADDY (2K) (15-20)

Número de bastidor: **WV2ZZZ2KZKX069118**

Kilómetros: **209.205**

Fecha matriculación: **27/02/2019**

Fecha visita: **31/07/2025**

Año de fabricación: **2019**

Lugar de inspección: **VO-MADRID-GALILEO**

Combustible: **Diesel**

Sistema de navegación: **No**

Color: **Blanco Candy**

Número de llaves: **1**

Manual de mantenimiento: **SI**

Propietario de vehículo: **NORTHGATE - 2814**

Nivel combustible: **1/2**

Ubicación vehículo: **C/GALILEO S/N**

Neumáticos Instalados

Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Todo Tiempo	KUMHO	- 195/65/15	4mm
Delantero – Derecho	Todo Tiempo	KUMHO	- 195/65/15	2mm
Trasero – Izquierdo	Todo Tiempo	ROADSTONE	- 195/65/15	5mm
Trasero – Derecho	Todo Tiempo	ROADSTONE	- 195/65/15	4mm
Rueda recambio	Todo Tiempo	KUMHO	- 195/65/15	7mm

Equipamiento

- ADAS - S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- MANUAL - 5 VELOCIDADES
- DIFERENCIAL - MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ250
- COMERCIAL - COMBI CORTA C/PUERTA LAT DR
- INTERIOR - CIERRE CENTRALIZADO
- SUSPENSION - RECORRIDO SUSPENSION 15
- CRISTALES - LIMPIALUNETA TR
- CRISTALES - LUNA LAT TR FIJA ALETA TR IZ
- CRISTALES - LUNAS TR ATERMICAS VERDES
- CRISTALES - LUNETA TR TERMICA
- GENERALES - PARAGOLPES
- CRISTALES - LUNA FIJA PUERTA LAT IZ
- CRISTALES - LUNA LAT DL FIJA ALETA TR IZ
- TECHO - BARRAS PORTAEQUIPAJES
- LUCES - LUZ DIURNA
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/TERMICO
- RETROVISORES - EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES NEGRAS
- EMBELLECEDORES - REJILLA DL
- GENERALES - INSCRIPCION VERSION ESTANDAR
- CRISTALES - LUNA LAT DL FIJA ALETA TR DR
- CRISTALES - LUNA FIJA PUERTA LAT DR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION ELECTRICOS DL
- ASIENTOS - DELANTEROS CONFORT
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO/CD/MP3
- AUDIO/MULTIMEDIA - PREINSTALACION TELEFONO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOMP/LAT
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- ASIENTOS - TR PARTIDO Y ABATIBLE 2 PLAZAS
- ASIENTOS - CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR
- ASIENTOS - CINT DL C/PRETENSOR-LIMITADOR
- ASIENTOS - DELANTEROS C/ABATIMIENTO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA SONIDO 2 ALTAVOCES
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA SUP TABLERO DE ABORDO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA C/LUZ
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- ACCESORIOS - BANDEJA TR
- ACCESORIOS - OPCION FUMADORES
- ACCESORIOS - REVESTIMIENTO PISO TR MOQUETA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO VOLANTE IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6 (BG/H/I)
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP & START
- EQUIPO ELECTRICO - ALTERNADOR 140 A
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 70 AH
- TURBO-DIESEL - 1968CC 55KW (75)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS
- LLANTAS - 6.0JX15"
- LLANTAS - RUEDA DE REPUESTO NORMAL
- NEUMATICOS - 195/65 R 15
- SUSPENSION - MARGEN PESO 1 EJE TRASERO

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	☒	Guía de usuario	☐
Permiso de circulación	☒	Llave de repuesto	☒
Manual de mantenimiento	☒	I.T.V.	☒

Informe del Inspector

Carrocería:	Presenta daños leves por uso
Interior:	En mal estado no acorde a tiempo y kilómetros
Motor y Cambio:	Presenta anomalías, embrague no actúa correctamente y catalizador en mal estado
Sistema Suspensión y Frenos:	En buen estado
Sistema Eléctrico:	No presenta anomalías
Neumáticos:	En correcto estado de uso, delantera derecha pinchada y con desgaste
Observaciones:	Etiqueta medioambiental C

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Rejilla paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Bandeja tr	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Bisagra sup puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Tapa dr tablero	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapa dr consola central	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tobera tr vent consola central	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Volante dirección	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Pomo-guardapolvos palanca	Daños por mal uso	Sustitución
Mecánica	Disco embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Plato apriete embrague	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Neumático dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Catalizador-filtro partículas - Reparada	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Verificar Diagnósis	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Bisagra sup puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Rejilla paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Reparar Lateral iz carro(zona tr inf)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Carrocería y Lunas	Reparación
Mecánica	Sustituir Catalizador-filtro partículas	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Disco embrague / Sustituir Plato apriete	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Caja velocidades	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Neumático dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Sustituir Volante dirección	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Limpiar Limpieza interior fuerte	Daños por mal uso	Reparación
Interior	Sustituir Bandeja tr	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Desmontar y montar Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Reparación
Interior	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Sustituir Tobera tr vent consola central	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA PE	Daños por mal uso	Reparación
Interior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=4) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=4) (L=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carro(zona tr inf) R	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=4) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=4) (L=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=4) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=4) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=4) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor iz Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=4) (	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr Reparación (S=4) (	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas



Perito: Alberto Oriza Crespo



Gabinete: Autovan truck global SL



Departamento Técnico

En LEGANES a 31 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General




Vista General




Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial

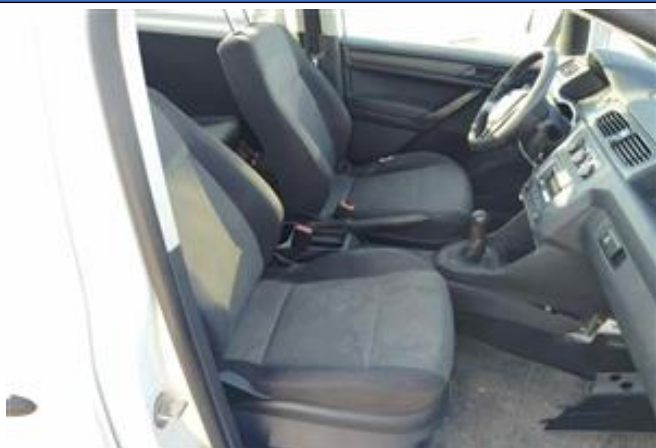

Vista Asientos delanteros

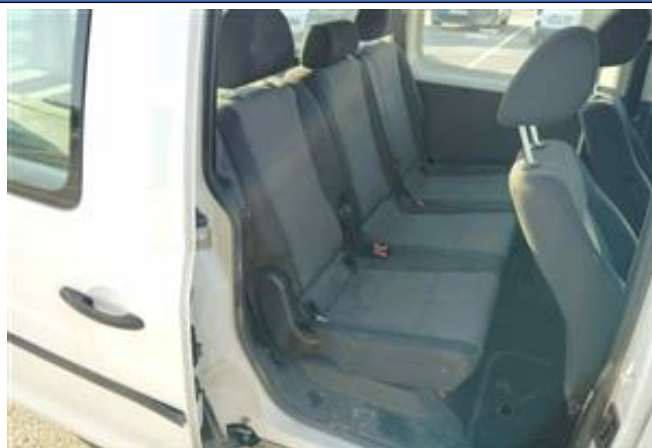

Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso




Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso

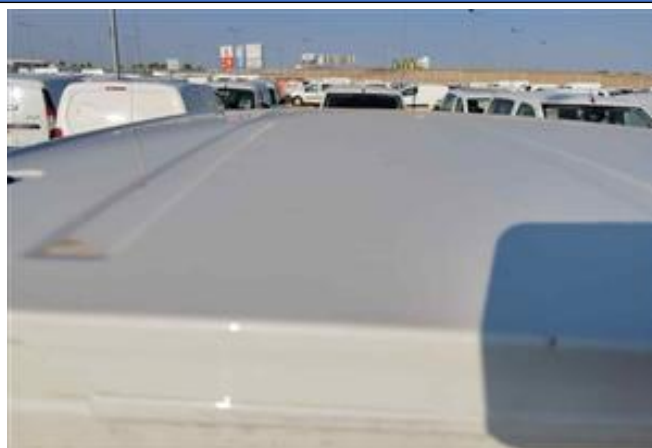

Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso