

Cliente:	<b>Northgate España Renting</b>		
Número de informe:	<b>125074252 - 0</b>	Matrícula:	<b>9630LRH</b>

Datos del Vehículo			
<b>TOYOTA - PROACE CITY VERSO (E) (19-)</b>			
Número de bastidor:	<b>YARECYHT2GJ955562</b>	Kilómetros:	<b>88.375</b>
Fecha matriculación:	<b>23/06/2021</b>	Fecha visita:	<b>30/07/2025</b>
Año de fabricación:	<b>2021</b>	Lugar de inspección:	<b>VO-MADRID-GALILEO</b>
Combustible:	<b>Diesel</b>	Sistema de navegación:	<b>No</b>
Color:	<b>Blanco Artic (solid)</b>	Número de llaves:	<b>1</b>
Manual de mantenimiento:	<b>SI</b>	Propietario de vehículo:	<b>NORTHGATE - 2814</b>
Nivel combustible:	<b>1/4</b>	Ubicación vehículo:	<b>C/GALILEO S/N</b>

Neumáticos Instalados				
Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Todo Tiempo	MICHELIN	ENERGY - 205/60/16	4mm
Delantero – Derecho	Todo Tiempo	MICHELIN	ENERGY - 205/60/16	4mm
Trasero – Izquierdo	Todo Tiempo	MICHELIN	ENERGY - 205/60/16	1mm
Trasero – Derecho	Todo Tiempo	MICHELIN	ENERGY - 205/60/16	1mm
Rueda recambio	Todo Tiempo	MICHELIN	ENERGY - 205/60/16	6mm

**Equipamiento**

- ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
- ADAS - REGULADOR Y LIMITADOR VEL
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- COMERCIAL - COMBI LARGA C/2 PUERTAS LAT
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR)
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- EMBELLECEDORES - MOLDURAS LATERALES COLOR (IMPRIMADA)
- CRISTALES - LUNAS LAT TR MOVILES
- CRISTALES - LIMPIA DL INTERMITENTE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5"
- ACCESORIOS - BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
- VOLANTE Y MANDOS - POMO PALANCA ALUMINIO
- SEGURIDAD - AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- ASIENTOS - 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTR CUENTA KM
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- ASIENTOS - CONDUCTOR REGULABLE ALTURA
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- TURBO-DIESEL - 1499CC 75KW (102)
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS
- NEUMATICOS - 205/60 R 16
- LLANTAS - 6.5JX16

**Lista de Documentos Presentes**

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Informe del Inspector**

<b>Carrocería:</b>	Presenta daños leves por uso
<b>Interior:</b>	En mal estado , tapizados y guarnecido de techo dañados
<b>Motor y Cambio:</b>	Posibles daños en culata Cambio no actúa correctamente SUENAN LAS TRANSMISIONES
<b>Sistema Suspensión y Frenos:</b>	En buen estado
<b>Sistema Eléctrico:</b>	No presenta anomalías
<b>Neumáticos:</b>	TRASEROS EN MAL ESTADO
<b>Observaciones:</b>	Etiqueta medio ambiental C.

**Valoración de daños**

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Interior	Tapizado banqueta dl iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta dl dr	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado respaldo dl dr	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Armadura asiento tr iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Armadura asiento tr dr	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado banqueta tr dr	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado respaldo tr iz	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Tapizado respaldo tr dr	Daños por mal uso	Sustitución
Interior	Reposacabezas tr iz	Daños por mal uso	Sustitución
Mecánica	Junta culata - 1.4 MM - Nueva	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Jgo distribución-bomba agua	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Transmisión dl iz	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Transmisión dl dr	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Neumático dl iz	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Neumático tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Reparar Caja velocidades	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl (zona inf)	Carrocería y Lunas	Reparación
Mecánica	Sustituir Junta culata	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Sustituir Neumático dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Neumático tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Transmisión dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Transmisión dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Jgo distribución-bomba agua	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Limpiar Limpieza Bajos	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Limpiar Limpieza Motor	Carrocería y Lunas	Reparación
Interior	Limpiar Limpieza interior fuerte	Daños por mal uso	Reparación
Mecánica	Realizar Planificar culata	Daños mecánicos	Reparación
Mecánica	Reparar Esmerilado de Válvulas	Daños mecánicos	Reparación
Exterior	Sustituir Tapizado banqueta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapizado respaldo tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Tapizado respaldo dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Realizar REACONDICIONAMIENTO INTERIOR FURGONETA PE	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Reparar GUARNECIDOS DE INTERIOR	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=5)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl (zona inf) Reparac	Carrocería y Lunas	Pintura

\* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

\*\* La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

Perito: Alberto Oriza Crespo

Gabinete: Autovan truck global SL

Departamento Técnico

En LEGANES a 30 de julio de 2025

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.

A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S.A.U; dirección: Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General




Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial

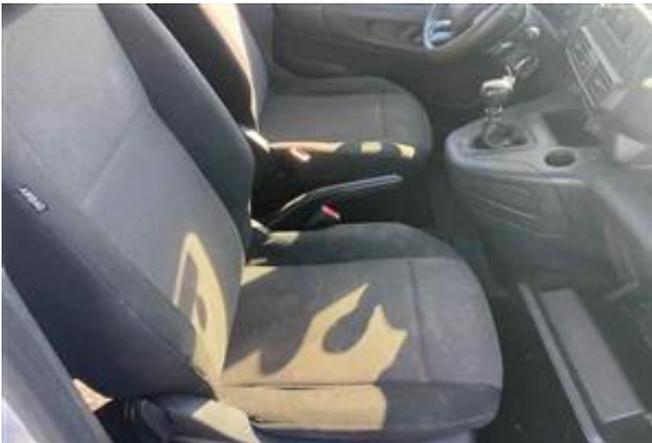

Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación



Vista Motor

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso

Reportaje Fotográfico Daños




Daño Mal Uso




Daño Mal Uso




Daño Uso

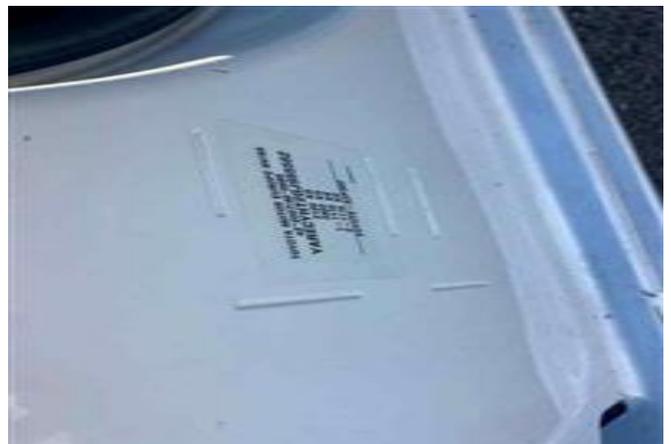

Daño Uso

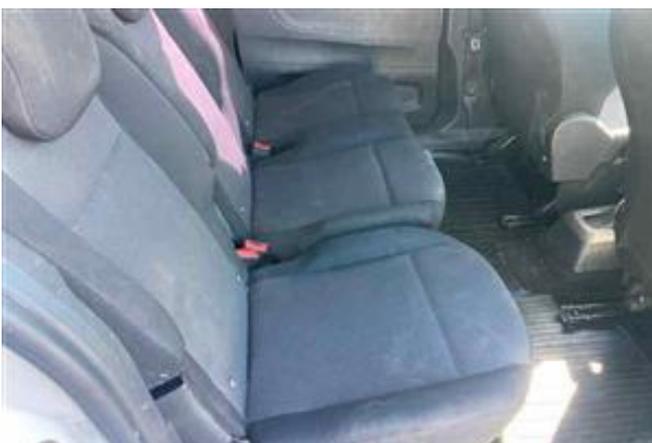

Daño Uso

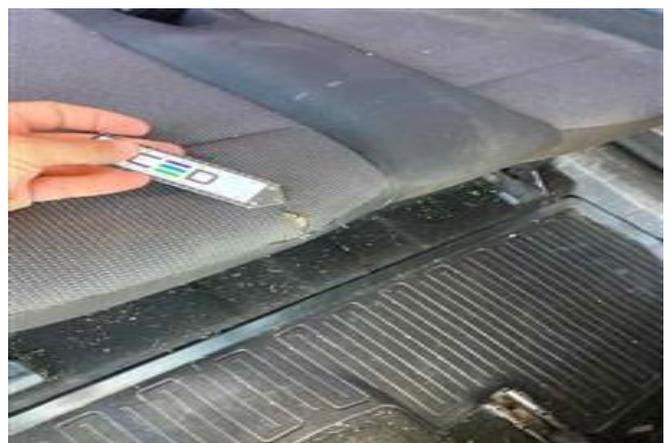

Daño Mal Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Mal Uso




Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso

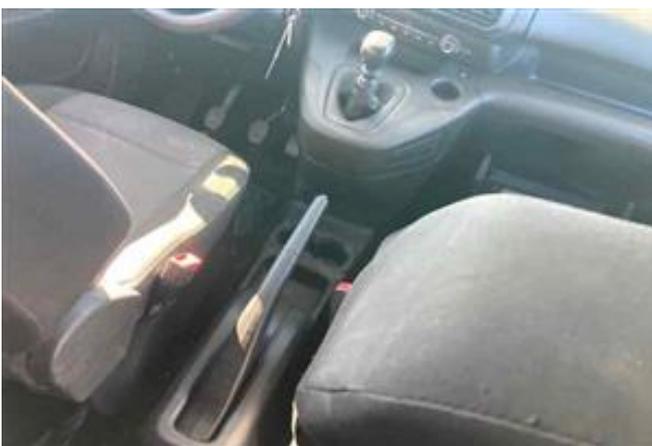

Daño Uso



Daño Mal Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Uso


Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Mal Uso

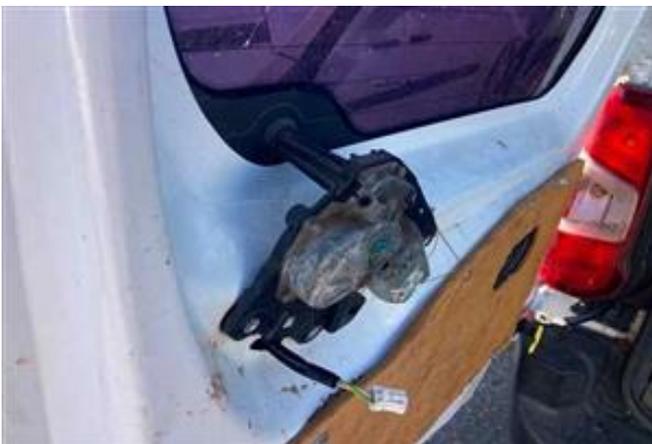

Daño Uso



Daño Mal Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Mal Uso



Daño Mal Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso




Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

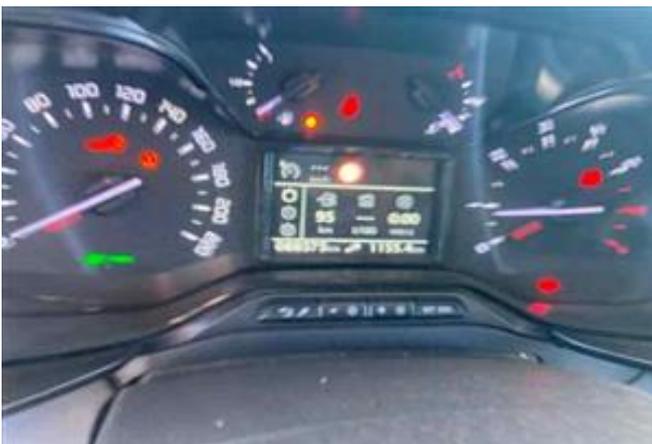

Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso